

下水道施設コンクリート構造物の 維持更新技術、更新事例

安藤ハザマ 根岸 敦規

2015年10月21日 中国地方建設技術開発交流会 2015(島根県会場)

下水道施設におけるコンクリートの劣化

下水道施設特有の劣化原因

・硫酸による劣化:気相部

管路施設:圧送管出口人孔、伏越し部人孔、段落ち部人孔 処理場:汚泥関連施設、最初沈殿池、流入渠、連絡管路


- ・重炭酸塩によるカルシウムの溶脱:水中部 エアレーションタンク、オゾン接触槽
- ・薬品による劣化
- 塩素消毒槽など
- •有機酸による劣化:液間部 消化タンク(初期運転時)

下水道管路の劣化 → 道路陥没による第3者災害 酸欠事故 下水道施設コンクリートの劣化

下水処理機能の低下 墜落、転落事故

....

坐化-1/7

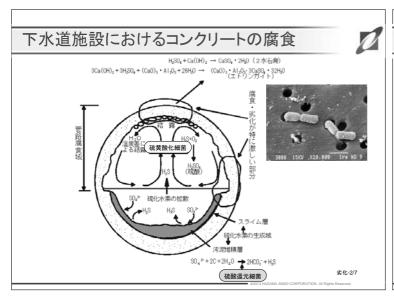

コンクリートの腐食事例

コンクリートの腐食事例



劣化-4/7

©2013 HAZAMA ANDO CORPORATION. All Rights Reserved.

コンクリートの腐食事例



劣化-5/7

©2013 HAZAMA ANDO CORPORATION. All Rights Reserved

コンクリートの腐食事例



腐食・劣化の発生しやすい施設・部位



下水道施設における硫酸によるコンクリート腐食は、流れの乱れや攪 拌が大きく、密閉され、発生するH₂Sガス濃度の高いところでの発生 事例が多い。

①落差部(例:着水井、分配槽等)



②滞留部

(例:最初沈殿池、汚泥濃縮槽、汚泥貯留槽)



硫酸塩還元細菌を含むスライム層

劣化-7/7

劣化-6/7

腐食抑制技術と防食技術



腐食抑制技術



表 3-2 硫酸によるコンクリート腐食の主な対策技術

対策技術の分類	技術の分類	対象施設	原理と対策
コンクリート協食の 野朝技術 (硫酸生成の抑制)	下水中の 硫酸イオン 濃度低下	主として 管路施設	①硫化水素の生成ポテンシャルの低下 ・工場排水、温泉排水等の規制 ・海水浸入の防止
	下水あるいは 汚泥中の硫化 物 生成 抑 制	管路施設	①嫌気性化防止 ・圧送管への空気注入、酸素注入、硝酸塩 注入等 ・伏越し管の構造変更 ・自然波下の管法での再端気、沈殿物の排 級、コンタリート表面の洗浄、フラッシング
		ボンブ場・ 処理場	①様気性化防止 ・掛水ポンプの適正運転 ・処理場の適正運転
	溶存硫化物の 固定と硫化水 素の気相中へ の 放 散 防 止	管路施設 ポンプ場・ 処理場	①液相中の硫化物の酸化・固定化 ・塩化第二鉄注入、ボリ硫酸第二鉄注入 ②硫化木素の放散を抑制する構造 ・合液部の複乱防止 ・段差・落差の解消
	硫酸を生成す る磁黄酸化器 菌の活動抑制		①気相中 H_S ガス濃度の希釈・除去 ・機気、脱臭 ②コンクリート表面の乾燥 ・機気
			③破黄酸化細菌の代謝抑制 ・コンクリートへの防菌剤・抗菌剤混入
コンクリート防食技術 (コンクリートへの対策)	コンクリートの 弱硫酸性向上	管路施設 ポンプ場・ 処理場	①コンクリート表面の被覆 ・能布型ライニング工法 ・シートライニング工法 ②コンクリート自身の耐磁酸性向上 ・耐磁酸性コンクリート

防菌剤、抗菌剤とは

「コンクリートの硫酸劣化の原因となる硫黄酸化細菌や鉄酸化細菌の活動を抑制するため に、予めコンクリートへ添加する混和材料」

- ▶ ニッケルー酸化タングステン系防菌剤 (審査証明取得技術)
- ▶ 銀一銅系抗菌剤(審査証明取得技術)
- ▶ 有機酸金属塩系防菌剤(JS共同研究成果)

適用事例

★二次製品への適用→日本下水道協会 Ⅱ類認定技術(耐食性鉄筋コンクリート管)

下水処理施設への曝露試験結果(4ヵ月後)

無添加

★現場施工への適用→JSマニュアルの腐食抑制技術→年間平均 H_2 S濃度<10ppmで効果


防菌-2/7

下水処理施設への曝露試験

抗菌剤



■供試体曝露試験 島根県宍道湖流域下水道東部浄化センター内2箇所

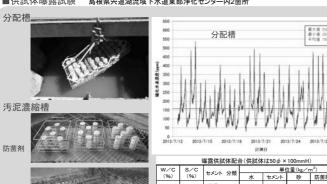


単位量(kg/m³) 水 セメント 砂 防菌剤 混和剤 200 普通セメント 293 650 1300 45 200 普通セメント ・混和剤(高性能減水剤)=C×0.2% ・砂(S)には砕砂を使用。 620 1240 6.20 1.24 防菌剤 モルタル供試体は水中養生。


防菌剤添加


洗净前


劣化部除去後

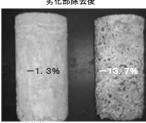



防菌剤添加

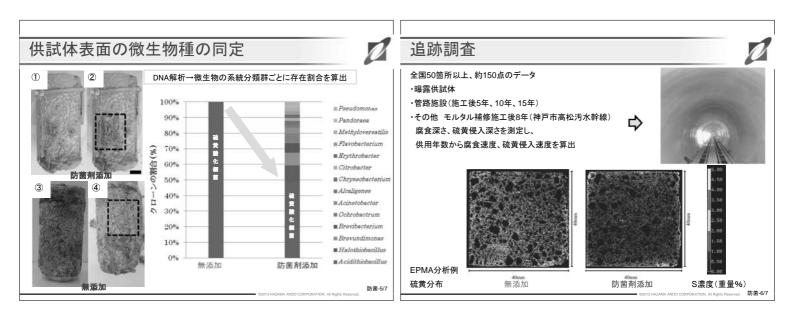


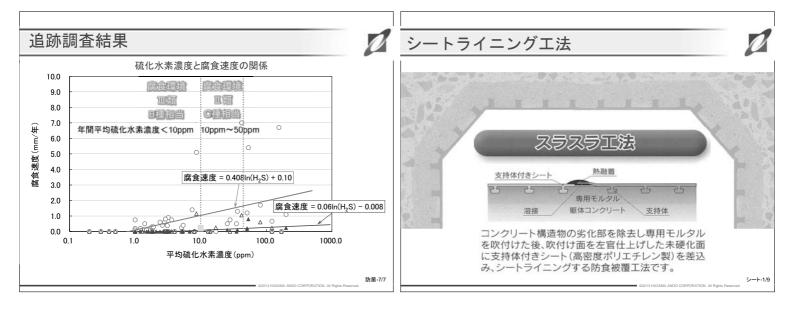


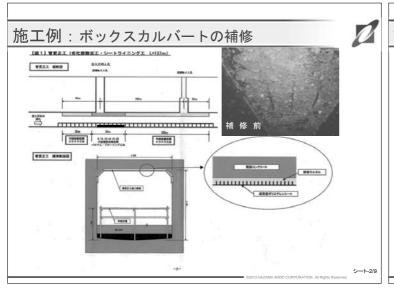

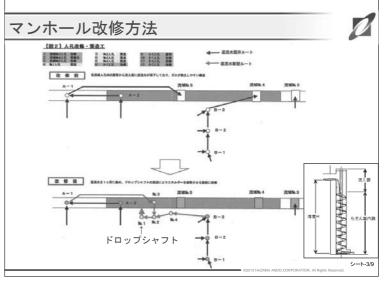

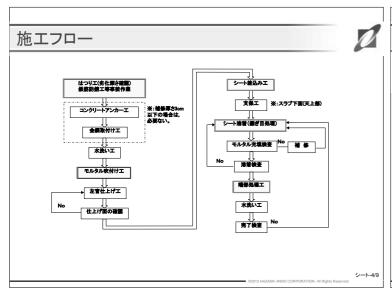

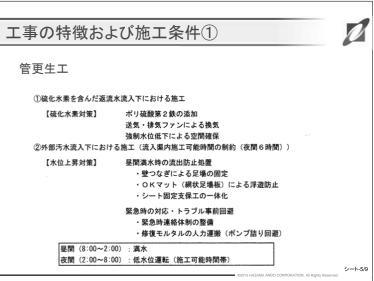


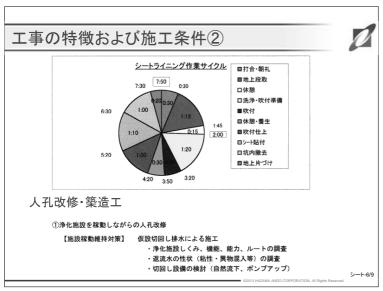



追跡調査結果 <18年経過>

- •施工年月:1995年12月~1996年3月
- ・追跡調査年月:2014年7月
- ·追跡調査箇所: M県I市 下水道圧送管吐出部特殊人孔
- ·硫化水素濃度:120 ppm(調査時)

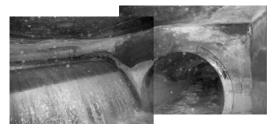

防食被覆層にはふくれ、われ、軟化、溶出が認められず、 15年以上の耐久性を有していることが確認された。

シート-8/9

0

ご清聴ありがとうございました。



御不明な点、わかり難い点などは何なりとご質問ください。 質問はメールでも受け付けております。 下記アドレスにお問い合わせください。

negishi.atsunori@ad-hzm.co.jp