

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (1班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	旭川		河川名	旭川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果		区 分	実 施 す る 措 置 ( 予 定 )		
区域番号	左右岸	距 離 標									
	右岸	2k700 付近	H19.4.27	捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが抜けて、利用者が落ち込む恐れがある。			応) 注意看板を設置 本) 維持工事で補修予定		
		2k750 付近		低水護岸	護岸、護岸上面周辺の陥没等損傷部への落ち込み	低水護岸のコンクリートに隣接する土部が陥没し穴になっている。			応) 注意看板を設置 本) 維持工事で補修予定		
		6k750 付近		占用物件 ( 港湾区域岸壁 )	危険性の注意喚起の必要性	岸壁が傾斜して隙間が開き、上部に人が乗ると転落等の恐れがある。			占用者に対応依頼済		
		7k800 付近		占用物件 ( 港湾区域捨石 )	捨石の変状	捨石がぐらついて、利用者が転落する恐れがある。			占用者に補修依頼済		
		8k000 付近		占用物件 ( 堰の魚道 )	その他想定される危険性	魚道のスクリーン蓋の隙間に足がはまる恐れがあり、誤って人が乗らないように柵等の措置が必要。			占用者に対応依頼済		

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 (心)心急措置 に分け記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (2班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	旭川		河川名	旭川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 ( 予 定 )			
区域番号	左右岸	距離標									
	左岸	3k400 付近	H19.4.27	低水護岸	護岸、護岸上面周辺の陥没等損傷部への落ち込み	吸い出しによる幅 80cm 深さ 40cm ほどの陥没があり、利用者が落ち込む恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で本復旧予定			
		3k550 付近		低水護岸	護岸、護岸上面周辺の陥没等損傷部への落ち込み	布団カゴが 3 m 程度損傷しており、利用者が落ち込む恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で本復旧予定			
		3k700 付近		占用物件 (旭川平井第 2 緑地)	その他想定される危険性	立入防止柵が一部損傷している。		占用者に修繕依頼済			
		4k200 付近		樋管	構造物周辺の陥没等損傷部への落ち込み	市場樋管の吐口部の捨石が吸い出しを受けており、利用者が落ち込む恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で本復旧予定			
		4k300 付近		河川敷	陥没等損傷部への落ち込み	出水により幅 60cm 深さ 40cm 程深掘れしており、利用者が落ち込む恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で本復旧予定			
		6k350 付近		階段	その他想定される危険性	階段が破損しており、利用者が転落する恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で撤去			
		6k600 付近		占用物件 (倉安川樋門)	その他想定される危険性	立入防止柵が一部損傷している。		占用者に修繕依頼済			
		8k050 付近		捨石	捨石の変状	捨石が浮いており不安定な状態であり、利用者が転倒する恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で本復旧予定			

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 (本)本措置 に分け記載。

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表（3班）

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所	水系名	旭川	河川名	旭川
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 ( 予 定 )
区域番号	左右岸	距 離 標						
	右岸	8k300 ~ 9k100	H19.4.27	捨石	捨石の変状	捨石の間詰め部において、抜き石があり、 利用者が落ち込む恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で間詰め予定
	右岸	13k780 ~ 13k840		河川敷	施設の老朽化による危険性 その他想定される危険性	駐車場の車止めの一部が切断及び転倒し ており、利用者が怪我をする恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で補修予定
	左岸	13k800 ~ 14k300		捨石	捨石の変状	捨石の間詰め部において、抜き石があり、 利用者が落ち込む恐れがある。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で間詰め予定
	左岸	16k700 ~ 16k900		河川敷	その他想定される危険性  危険性の注意喚起の必要性	看板残骸により利用者が怪我をする恐れ がある。 鉄筋の流出物が露出しており、利用者が 怪我をする恐れがあり、撤去した。 河川看板に落書きがあり、利用者への注 意喚起ができない。		本) 撤去  本) 鉄筋を撤去  本) 維持工事で看板更新予定

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
   利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 (心)心急措置 に分け記載。

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表（４班）

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	旭川		河川名	百間川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 する 措 置 ( 予 定 )			
区域番号	左右岸	距 離 標									
	右岸	1k800 ~ 2k900	H19.4.27	低水護岸	低水護岸からの転落	低水護岸背面が陥没している。		応) 陥没箇所に土嚢を設置 本) 維持工事で土砂投入予定			
	右岸	10k700 ~ 12k100		管理用通路	陥没等損傷部 通路の凸凹による転倒 危険性の注意喚起の必要性	看板が引き抜かれている。		本) 再設置			
				低水護岸	低水護岸からの転落 護岸及び護岸上面周辺の陥没 等損傷部への落ち込み 護岸前面部の深掘れ等 構造物周辺の損傷状況 危険性の注意喚起の必要性 その他想定される危険性	護岸上面に段差が生じている。		本) 維持工事で修繕予定			
				河道・低水敷	せせらぎ水路等不安定な飛び 石等が原因となる転倒 通路の凸凹による転倒 深掘れによる転倒、落ち込み、 崩落	河道の飛び石が不安定になっている。		本) 飛び石に小石をかませ安定措置			
	左岸	10k700 ~ 12k100		河道・低水敷	せせらぎ水路等不安定な飛び 石等が原因となる転倒 通路の凸凹による転倒 深掘れによる転倒、落ち込み、 崩落	栈橋の幅が狭い。		本) 利用状況を把握の上、栈橋増設			
				樋門	構造物周辺からの水域への転 落 構造物周辺の陥没等損傷部へ の落ち込み 立入防止柵、量水板等の損傷 状況 危険性の注意喚起の必要性	樋門排水部に設置している立入禁止柵の ロープの弛み。		本) ロープの再設置			
			その他	河川敷に設置している浄化施 設の段差による転落 浄化施設に設置している構造 物の老朽化	立入禁止柵のロープの弛み 木製階段の腐食	本) ロープの再設置 本) 擬木階段を設置予定					

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
   利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 (本)本措置 に分け記載。