

8月5日6時現在



○ 規制解除



133k800(上下)
道路崩落(上り2車線)L=48m SL=20m
28日11時40分 上下通行止め
→8月5日6時 規制解除(片側交互通行)

● 規制解除

至益

至長門

平成25年7月28日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所(直轄国道) 一般国道191号 萩市須佐地内

○7月28日11時40分、道路崩落(L=48m、法長20m)により通行止め
○崩落部を避けた迂回路により応急復旧を実施。7月30日8時、復旧作業着手
○8月5日(月)AM6:00に片側交互通行により通行止を解除

8月8日16時現在



応急復旧

※山側に応急の迂回路を設置


- 7月31日の作業
・迂回路の伐採、法尻部の側溝土砂撤去、崩落箇所下部の進入路検討着手
- 8月1日の作業
・迂回路の法尻部に土のう設置、崩落部のモルタル吹き付け準備
- 8月2日の作業
・迂回路の盛土工事、崩落部のモルタル吹き付け
- 8月3日の作業
・迂回路の盛土工事、崩落部のモルタル吹き付け、舗装工事
- 8月4日の作業
・迂回路舗装、ガードレール設置、保安施設設置等




写真



平成25年8月1日 14:00撮影 復旧作業状況

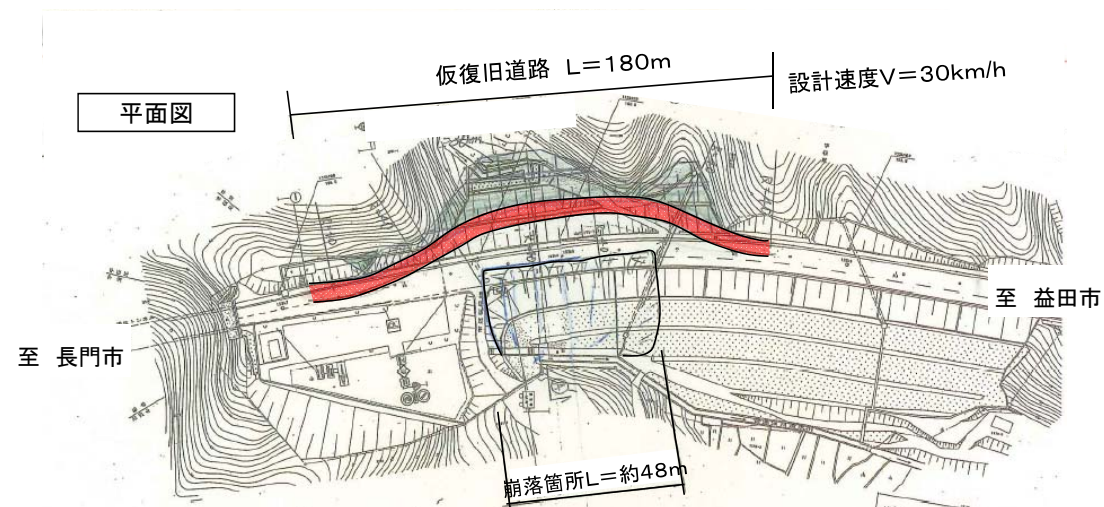

断面図

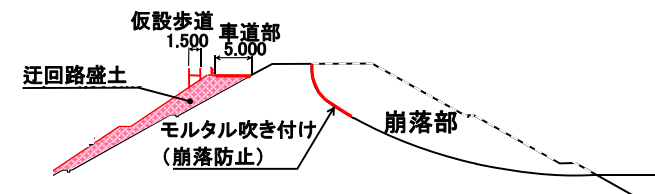

○7月29日12時、河川洗掘により路肩崩落、上り線通行止め → 同日13時30分、片側交互通行に移行

○7月31日 路肩崩壊部の大型土のう及びブルーシート設置完了

○8月9日 2車線確保のための迂回路工事施工中


8月12日16時現在



阿武川

553k070～090(上)
路肩崩落 L=約20m, H=5.5m
上り線通行止め
7/29 12:00 路肩崩落による通行止め
13:30 片側交互通行
17:20 応急復旧着手
20:30 大型土のう設置着手

断面図(復旧作業中)

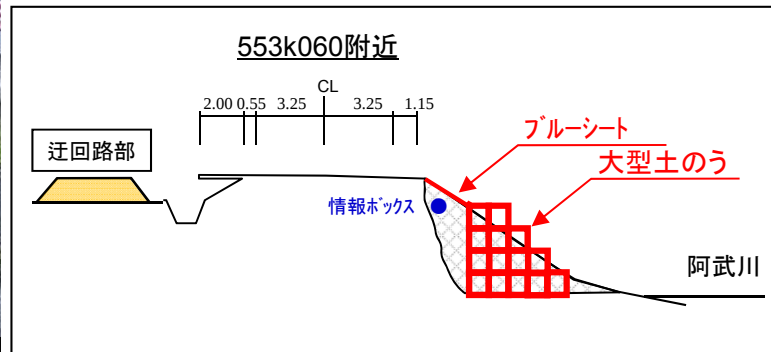


位置図



応急復旧案 (7/30撮影)

ますだ
至 益田市

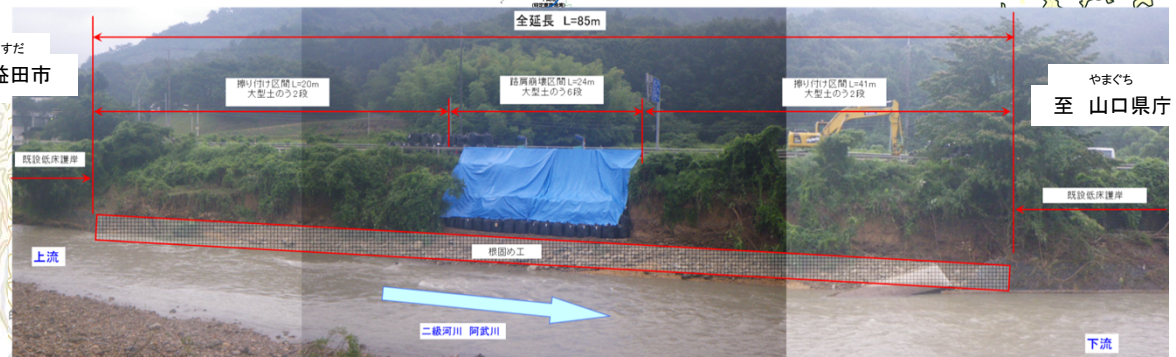

7/31 崩落部土のう及びブルーシート設置完了

平成25年8月12日 6:00撮影 迂回路工事施工中

